



Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина»

Утвержден
ХИМС.01.032.02 ПС-ЛУ
от 18.04.2018

27.12.31.000



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

КИП ХС «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

СО ВСТРОЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ

ХИМС.01.032.02 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» распространяется на контрольно-измерительные пункты для применения в системах электрохимической защиты (далее – ЭХЗ) КИП ХС «Менделеевец» ТУ 3435-027-24707490-2010 (далее КИП) со встроенным устройством защитным заземляющим (далее – УЗЗ).

Данный документ объединяет два эксплуатационных документа: руководство по эксплуатации и паспорт.

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции изделия, принципа работы, правильной его установки и эксплуатации.

Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала – среднетехнический.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции возможны небольшие расхождения между изготовленным изделием и его описанием в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие характеристик изделия.

Содержание

Вводная часть	4
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Конструкция	4
1.3 Технические характеристики	8
1.4 Комплект поставки	8
1.5 Маркировка	10
1.6 Упаковка	10
1.7 Безопасность и охрана окружающей среды	11
2 Монтаж и эксплуатация	11
2.1 Меры безопасности при монтаже и эксплуатации	11
2.2 Подготовка изделия к монтажу	12
2.3 Монтаж	13
3 Эксплуатация и техническое обслуживание	16
4 Транспортирование и хранение	16
5 Сведения об утилизации	17
6 Гарантийные обязательства	17
7 Свидетельство об упаковывании и приемке	17
8 Нормативные ссылки	18
Приложение А (справочное) Варианты исполнения КИП	19
Приложение Б (справочное) Расчет длины горизонтального заземлителя молниезащиты	21
Приложение В (справочное) Комплекты ЗИП	22
Приложение Г (справочное) Проверка работоспособности разделительного разрядника УЗЗ	23

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 КИП с УЗЗ предназначен для молниезащиты металлических сооружений, находящихся под действием системы ЭХЗ.

1.1.2 Вид климатического исполнения КИП со встроенным УЗЗ-50 УХЛ1* по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур от минус 40° С до плюс 40° С.

1.1.3 Вид климатического исполнения КИП со встроенным УЗЗ-100 УХЛ1 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур от минус 60° С до плюс 40° С.

1.2 Конструкция

1.2.1 Конструктивно КИП с УЗЗ (см. рисунок 1) состоит из:

- пластиковой стойки 1 с нанесенной информационно-предупреждающей маркировкой, диагностическими 2 и монтажными (с противоположной стороны) люками, окном для ввода кабелей 5;
- сигнального колпака 3;
- платы УЗЗ (УЗЗ-50 или УЗЗ-100, в зависимости от варианта исполнения);
- контрольного щитка (может отсутствовать, в зависимости от варианта исполнения).

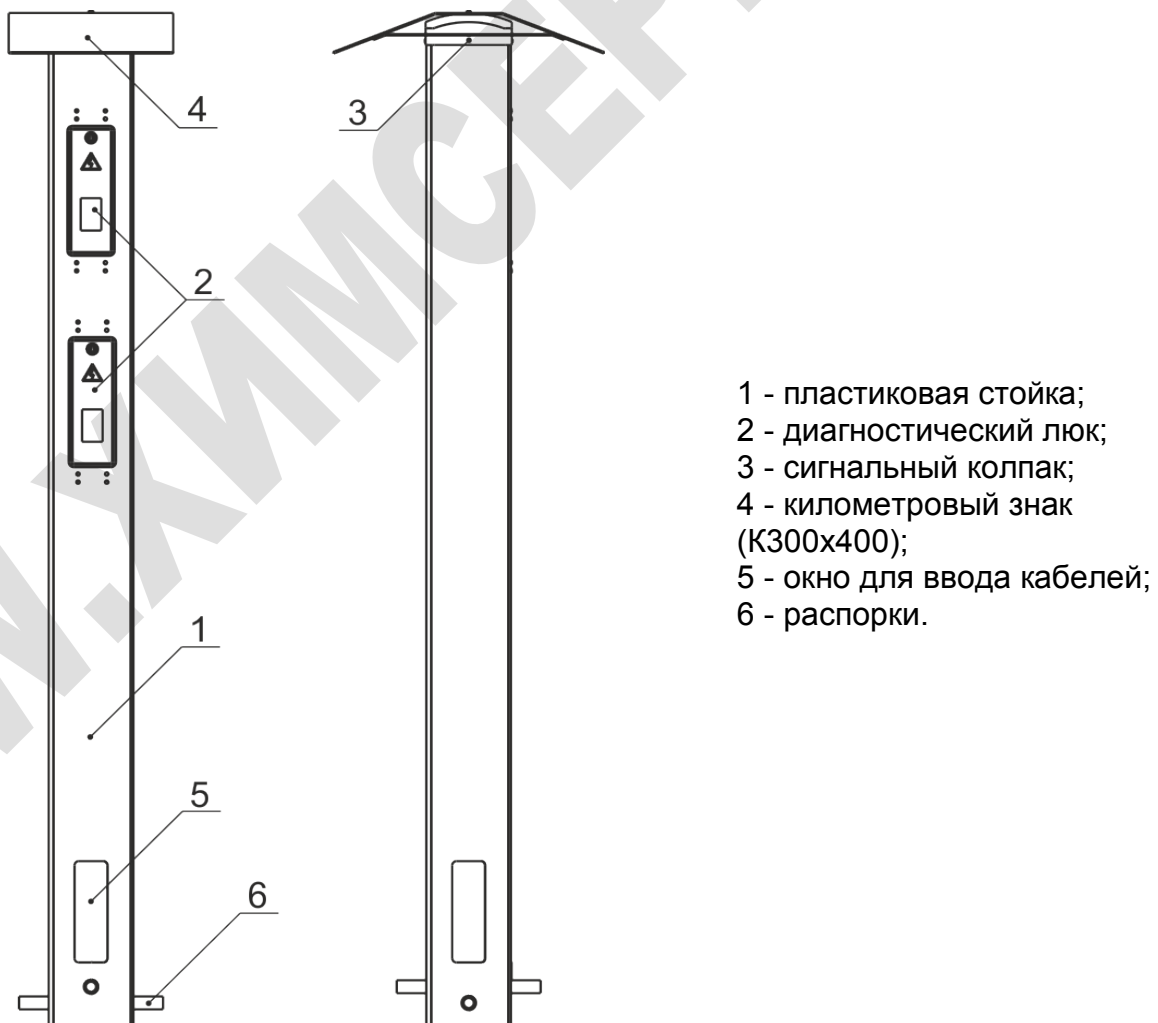


Рисунок 1 – Общий вид контрольно-измерительного пункта

1.2.2 Пластиковая стойка 1 может иметь трехгранную форму, имеющую в поперечном сечении равносторонний треугольник с номинальной шириной грани 180 мм, или четырехгранную форму, имеющую в поперечном сечении квадрат с номинальной шириной грани 205 мм.

1.2.3 Для препятствия несанкционированному извлечению КИП с УЗЗ из грунта в нижней части пластиковой стойки 1 предусмотрены отверстия под распорки 6, из комплекта поставки.

1.2.4 В верхней части пластиковой стойки 1 располагается сигнальный колпак 3 с нанесенными светоотражающими полосами для локализации КИП с УЗЗ в темное время суток.



1.2.5 По требованию заказчика КИП с УЗЗ могут комплектоваться километровыми знаками 4 для обозначения трубопровода на местности.

1.2.6 Километровый знак устанавливается на верхней части пластиковой стойки 1 при монтаже.

1.2.7 В зависимости от размера информационного поля, километровый знак может быть двух исполнений (рисунок 2) К300х400 (по требованиям ПАО «Газпром») и К400х500 (по требованиям ПАО «Транснефть»). Вариант исполнения определяется при заказе.

1.2.8 Километровый знак К300х400 поставляется без маркировки. Маркировка на километровый знак К300х400 наносится потребителем. Для нанесения маркировки с километровым знаком К300х400 поставляется краска, губка и трафареты.

километровый знак К300х400 (показан вариант для трехгранной стойки)

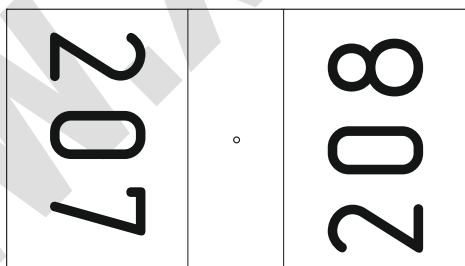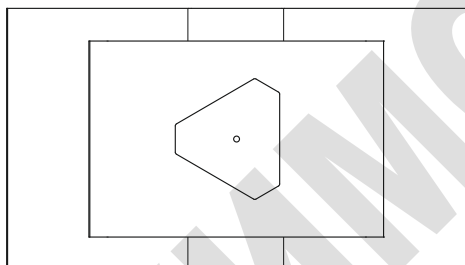

километровый знак К400х500 (показан вариант для трехгранной стойки)

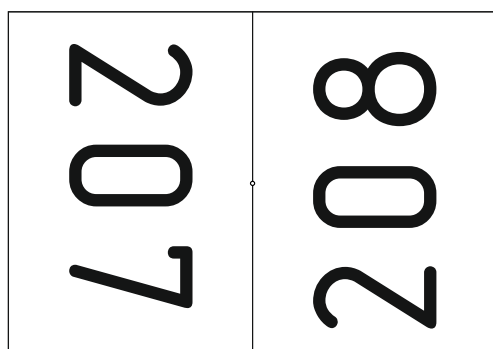
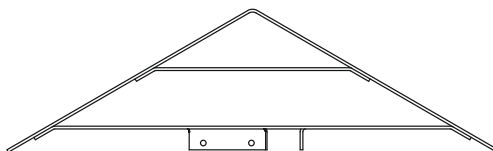
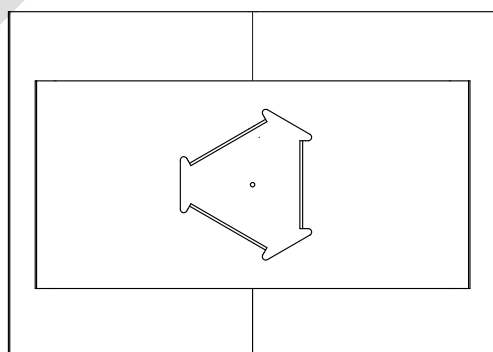


Рисунок 2 – Исполнения километровых знаков

1.2.9 По требованию заказчика КИП с УЗЗ могут комплектоваться горизонтальным заземлением. Горизонтальное заземление собирается из стальных оцинкованных полос 5x50 мм длиной 2,0 м (рисунок 3). На концах полос имеются отверстия, межосевое расстояние 1,96 м. Между собой полосы соединяются болтовым соединением (М8). Заземление подключается к УЗЗ кабелем из комплекта поставки заземления (ВБбШнг2x10 или аналогичный длиной 7 м с наконечниками 10-8-5-М-Т2). Расчет длины горизонтального заземления (количества полос) приведен в приложении А.

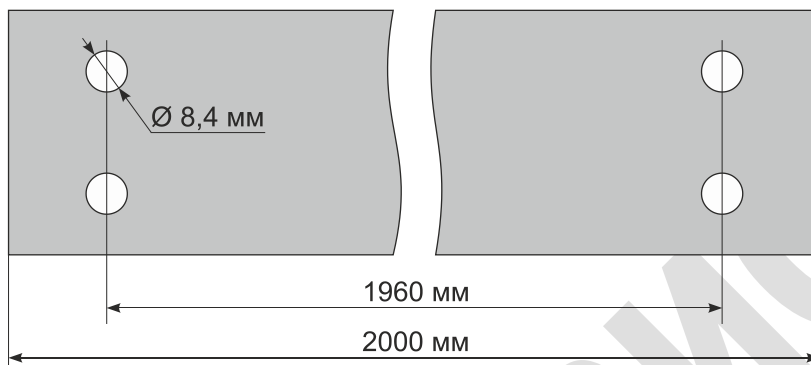


Рисунок 3 – Полоса заземления

1.2.10 Если КИП с УЗЗ поставляется без заземления, рекомендуется выполнять заземление в соответствии с требованиями IEC 62305-3 и ПУЭ.

1.2.11 Плата УЗЗ (рисунки 4 и 5) изготовлена из стеклотекстолита или другого диэлектрического материала. На плате смонтирован нелинейный ограничитель перенапряжений 2 (разрядник или варистор), измерительные клеммы 4, переключки и силовые клеммы 3 (крабы) для подключения УЗЗ. Силовые клеммы позволяют подключать кабели без оконцевания сечением до 35 мм².

1.2.12 Плата УЗЗ-100 изображена на рисунке 4.

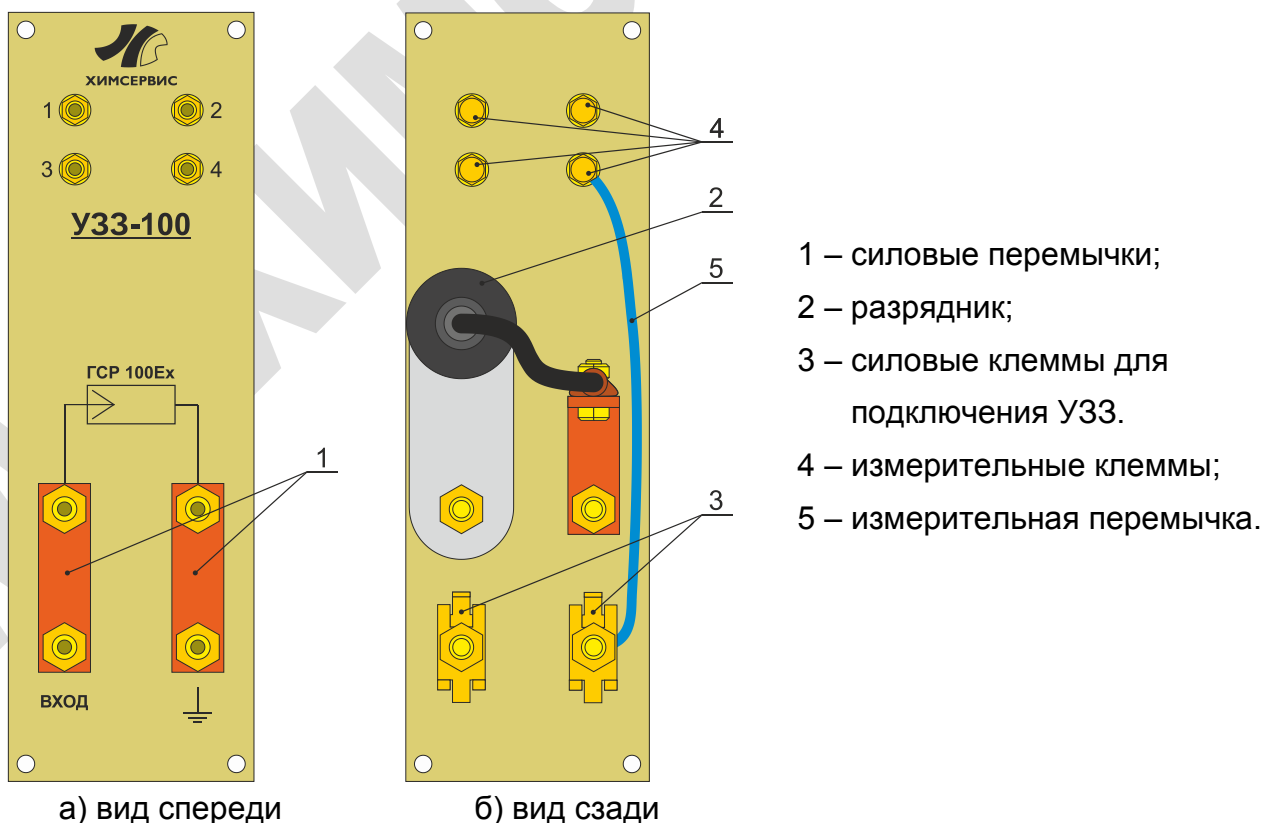


Рисунок 4 – Плата УЗЗ-100

1.2.13 Плата УЗЗ-50 изображена на рисунке 5.

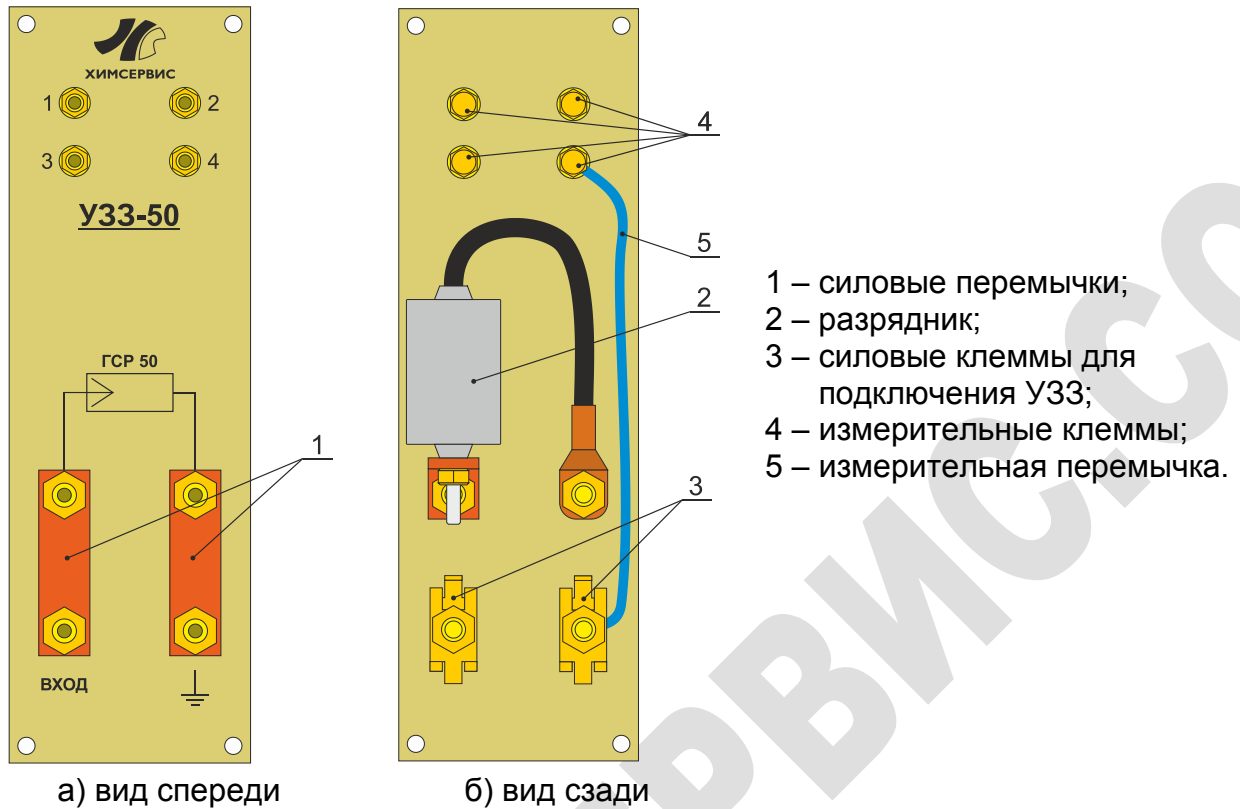


Рисунок 5 – Плата УЗЗ-50

1.2.14 Контрольные щитки имеют различную конструкцию (один из вариантов приведен на рисунке 6) и могут содержать различное количество силовых 3 и измерительных 2 клемм. Измерительные клеммы имеют цифровую маркировку арабскими цифрами, силовые клеммы маркируются буквой «с» с арабской цифрой.

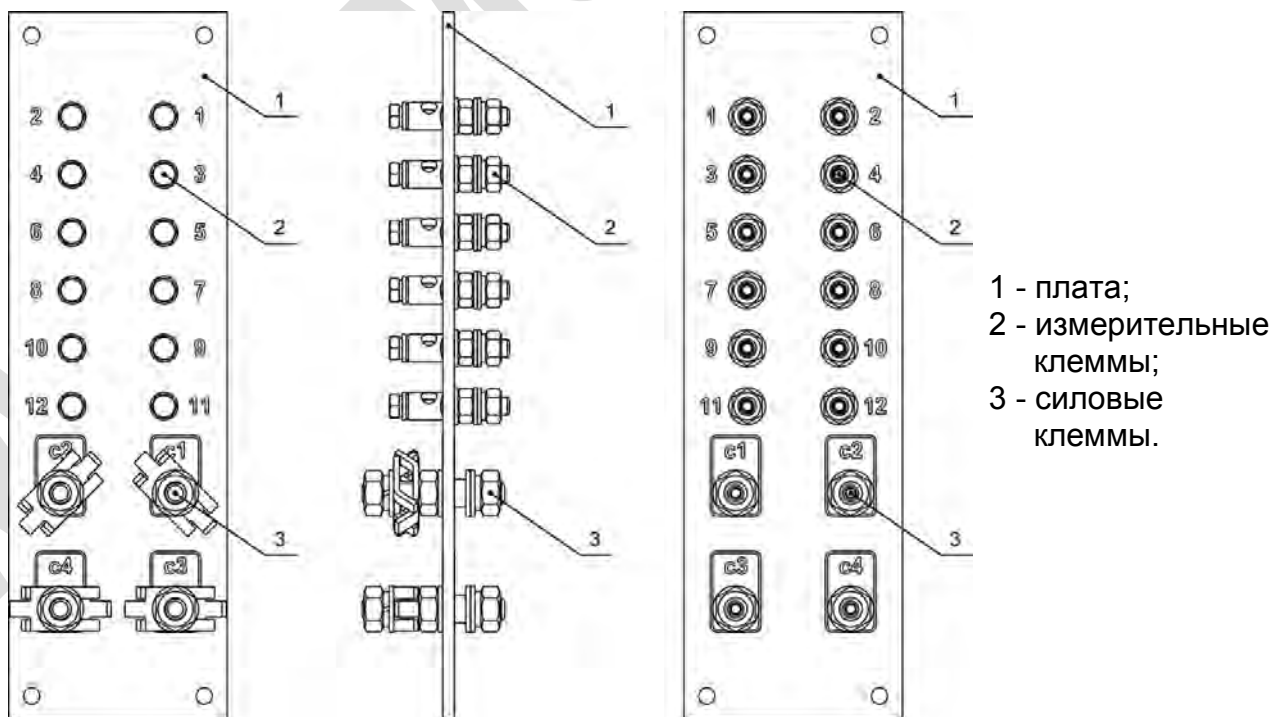


Рисунок 6 – Контрольный щиток (исполнение 12-4)

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Основные параметры КИП с УЗЗ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры КИП с УЗЗ

Наименование	Параметры		
	УЗЗ-100	УЗЗ-50	
1	2	3	
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, В	230	230	
Максимальный импульсный ток, кА	100	50	
Тип используемого ограничителя перенапряжений	ГСП-100Ех	ГСП-50	
Сопротивление изоляции, ГОм, не менее	1	1	
Форма стойки КИП	четырёхгранная	трех-гранная	четырёх-гранная
Высота стойки КИП, м	2,65± 0,01		
Номинальная ширина грани, мм	205	180	205
Масса без километрового знака, кг, не более	18		
Масса километрового знака, кг, не более	4		
Степень защиты конструкции от воздействия окружающей среды и соприкосновения с токоведущими частями	IP 34 по ГОСТ 14254		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1	УХЛ1*	
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 60 до плюс 40	от минус 40 до плюс 40	
Срок службы, лет ¹⁾	15		
¹⁾ Срок службы без учета ограничителя перенапряжений и заземления, при условии использования запасных частей для поддержания технического ресурса КИП, срок службы может быть продлён по решению эксплуатирующей организации на период до 30 лет			

1.4 Комплект поставки

1.4.1 В зависимости от назначения и условий применения КИП комплектуются различным количеством силовых и измерительных клемм. Структура условного обозначения КИП с УЗЗ:

КИП $\frac{XC}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{4} - \frac{4}{5} \cdot \frac{K300x400}{6} \cdot \frac{УЗЗ}{7} - \frac{100}{8} - \frac{20}{9} \cdot \frac{ВЗ}{10}$

- 1 изготовитель КИП – ЗАО «Химсервис»
- 2 цифровое обозначение цвета сигнального колпака
 - 1 – синий (трубопроводы объектов добычи)
 - 2 – желтый (магистральный трубопровод)
 - 3 – зелёный (трубопроводы подземного хранения)
 - 4 – красный (газораспределительный трубопровод)
- 3 цифровое обозначение типа стойки
 - 1 – трехгранная (грань 180мм, высота 2.7 м), цвет белый
 - 12 – трехгранная (грань 180мм, высота 2.7 м), цвет желтый
 - 2 – четырехгранная (грань 200мм; высота 2.7м), цвет белый
 - 22 – четырехгранная (грань 200мм; высота 2.7м), цвет желтый
- 4 количество измерительных клемм (0, 4, 8, 10, 12, 16)
- 5 количество силовых клемм (0, 4, 6, 8)

- 6 наличие километрового знака (не указывается для КИП без километрового знака)
 - К300х400 – по требованиям ПАО «Газпром» (принимается по умолчанию);
 - К400х500 – по требованиям ПАО «Транснефть»
- 7 со встроенным УЗЗ
- 8 максимальный импульсный ток УЗЗ, кА (50, 100)
- 9 длина заземления, м (кратно 2 м, не указывается для КИП без заземления)
- 10 взрывозащищенный разрядник УЗЗ

1.4.2 Примеры условных обозначений КИП приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Примеры условных обозначений КИП с УЗЗ

Обозначение	Описание
КИП ХС.2.1.4-0.УЗЗ-50	Трехгранная стойка, цвет стойки белый, цвет колпака желтый, 4 измерительных клемм, без силовых клемм (2 люка, 1 плата УЗЗ-50), без километрового знака.
КИП ХС.4.22.16-4. К400х500.УЗЗ-100	Четырехгранная стойка, цвет стойки желтый, цвет колпака красный, 16 измерительных клемм, 4 силовых клеммы (4 люка, 1 плата УЗЗ-100 и 1 контрольный щиток 12-4), с километровым знаком К400х500.

1.4.3 Основные варианты исполнения КИП с УЗЗ по количеству силовых и измерительных клемм приведены в приложении А (таблица А1). Возможность заказа других вариантов исполнений КИП необходимо согласовывать при заказе.

1.4.4 Комплект поставки КИП с УЗЗ представлен в таблице 3 и зависит от заказа (см. пункт свидетельство о приемке).

Таблица 3 – Комплект поставки КИП с УЗЗ

Наименование	Количество
1. Контрольно-измерительный пункт КИП ХС с УЗЗ	
1.1. КИП ХС с УЗЗ (в соответствии с заказом), шт.	1
1.2. Маркер, шт.	1
1.3. Ключ люка, шт.	1
1.4. Трубка распорная, шт.	2
1.5. Принадлежности клемм, комплект	см. приложение А, таблицы А1÷А3
1.6. Руководство по эксплуатации, экз.	1
2. Километровый знак К300х400 (по заказу)	
2.1. Километровый знак, шт.	1
2.2. Флакон с краской 20 мл, шт.	1 на 2 километровых знака
2.3. Валик (губка) для краски, шт.	
2.4. Трафареты цифр, шт.	
2.5. Болт М6х30, шт.	
2.6. Шайба Ø 6 мм, шт.	1
3. Километровый знак 500х400 (по заказу)	
3.1. Километровый знак 500х400, шт.	1
3.2. Болт М6х30, шт.	1
3.3. Шайба Ø 6 мм, шт.	1
3.4. Заклепка вытяжная 4х16, шт.	
- трехгранная стока	6
- четырехгранная стойка	8

Продолжение таблицы 3

Наименование	Количество
4. Заземление (по заказу)	L (по заказу)
4.1. Полоса заземления, шт.	$N = L/2$
4.2. Болт М8, шт.	$(N-1)*2$
4.3. Гайка М8, шт.	$(N-1)*2$
4.4. Шайба пружинная \varnothing 8 мм, шт.	$(N-1)*2$
4.5. Кабель для подключения заземления (длиной 7 м), шт.	1
4.6. Лента гидроизоляционная, шт.	1

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка КИП с УЗЗ сохраняется в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации.

1.5.2 На крышки диагностического и монтажного люков на лицевую сторону наносится знак «ОСТОРОЖНО. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

1.5.3 Контрольный щиток имеет двухстороннюю маркировку силовых и измерительных клемм.

1.5.4 На тыльную сторону диагностического люка нанесена таблица для расшифровки цифровых обозначений выводов силовых и измерительных кабелей.

1.5.5 Каждая стойка КИП с УЗЗ имеет товарную маркировку с указанием:

- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- наименования изделия с указанием номера ТУ;
- условного обозначения КИП с УЗЗ;
- заводского номера;
- даты изготовления.

1.5.6 На тарную упаковку наносится товарно-транспортная маркировка с указанием:

- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- условного обозначения КИП с УЗЗ с указанием номера ТУ;
- номера партии и даты изготовления;
- количества изделий в упаковке;
- гарантийного срока хранения;
- количества ярусов в штабеле;
- массы нетто и брутто;
- манипуляционных знаков 1, 3, 22 по ГОСТ 14192.
- Способ и средства нанесения товарной маркировки – в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковку товарного изделия соответствует ГОСТ 23216.

1.6.2 Индивидуальная упаковка стоек КИП с УЗЗ

1.6.2.1 Комплектующие контрольного щитка и УЗЗ упаковываются в полиэтиленовые пакеты, которые с общими комплектующими стойки КИП помещаются в отдельный полиэтиленовый пакет с замком zip-lock с защитой от вскрытия.

1.6.2.2 Пакет с комплектующими стойки КИП с УЗЗ закрепляется в нижней части стойки КИП скотчем или другим способом исключающем его свободное перемещение.

1.6.2.3 Приспособление для протягивания кабелей размещается внутри стойки КИП (один конец закрепляется на кронштейне верхнего люка, а другой в нижней части стойки КИП, любым способом, исключающем его свободное перемещение).

1.6.2.4 При поставке с заземлением, кабель заземления сматывается в бухту.

1.6.2.5 Каждая стойка КИП с УЗЗ оборачивается в гофрокартон и помещается в термоусаживаемый полиэтиленовый пакет.

1.6.3 Индивидуальная упаковка километровых знаков

1.6.3.1 Комплектующие километрового знака упаковываются в полиэтиленовый пакет с замком zip-lock с защитой от вскрытия.

1.6.3.2 Километровые знаки упаковываются комплектами по 1 или 2 штуки в полиэтиленовую плёнку или другую упаковку, предотвращающую их свободное перемещение и повреждение во время транспортирования.

1.6.4 При поставке с заземлением, стальные полосы заземления обвязываются упаковочной лентой и оборачиваются упаковочной пленкой.

1.6.5 Групповая упаковка стоек КИП, километровых знаков и бухт кабелей заземления исключает возможность свободного перемещения и повреждения изделий при проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки.

1.7 Безопасность и охрана окружающей среды

1.7.1 КИП с УЗЗ соответствует ГОСТ 12.2.007.0 в части требований, предъявляемых к оболочкам.

1.7.2 КИП с УЗЗ обеспечивает безопасность работающих при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.

1.7.3 КИП с УЗЗ не создает шума, вибрации и не загрязняет окружающую среду.

2 Монтаж и эксплуатация

2.1 Меры безопасности при монтаже и эксплуатации

2.1.1 Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала – среднетехнический.

2.1.2 К обслуживанию КИП допускаются лица, прошедшие обучение и специальный технический инструктаж, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

2.1.3 При монтаже и эксплуатации КИП следует соблюдать требования:

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
- Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- ПУЭ;
- СНиП 12-03;
- действующих ведомственных требований.

2.1.4 При срабатывании УЗЗ возможен нагрев до высоких температур элементов УЗЗ (разрядника и его крепежных элементов).

2.1.5 Запрещается производить любые работы на КИП с УЗЗ во время грозы.

2.1.6 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

2.1.7 Запрещается использовать силовые и измерительные клеммы КИП для подключения электрических цепей с номинальным напряжением более 100 В.

2.2 Подготовка изделия к монтажу

2.2.1 Доставку КИП с УЗЗ к месту установки рекомендуется производить в упаковке завода-изготовителя.

2.2.2 Распаковать КИП с УЗЗ, исключая их повреждение и нарушение маркировки.

2.2.3 Перед установкой и вводом в эксплуатацию провести внешний осмотр КИП с УЗЗ на отсутствие механических повреждений и проверить комплектность поставки.

2.2.4 При наличии километрового знака К300х400, нанести на него километровые отметки¹ и закрепить на сигнальном колпаке 3 (рисунок 1). Для этого необходимо:

- приложить требуемые трафареты цифр на километровый знак (для исключения сдвига трафаретов на них нанесен специальный клеевой подслои, допускающий многократные циклы приклеивания-отклеивания);
- с помощью валика (губки) нанести километровые отметки краской на крышку километрового знака;
- после высыхания краски снять трафареты цифр с километрового знака;
- надеть километровый знак на сигнальный колпак;
- надеть на болт шайбу (из комплекта поставки);
- закрепить болтом километровый знак к сигнальному колпаку.

2.2.5 Километровые знаки К400х500 могут поставляться с нанесенными километровыми отметками, в соответствии с заказом.

¹ Нанесение километровых отметок рекомендуется производить при положительных температурах

2.2.6 При наличии километрового знака К400х500, закрепить его на сигнальном колпаке 3 и пластиковой стойке 1 (рисунок 1). Для этого необходимо:

- надеть километровый знак на сигнальный колпак;
- надеть на болт шайбу (из комплекта поставки);
- закрепить болтом километровый знак к сигнальному колпаку;
- просверлить в пластиковой стойке отверстия $\varnothing 4,1 \div 4,2$ мм, используя отверстия в километровом знаке как шаблон;
- вставить в просверленные отверстия вытяжные заклепки и расклепать.

2.3 Монтаж

2.3.1 Монтаж изделия производить в соответствии с проектом катодной защиты.

2.3.2 Пример схемы установки с горизонтальным заземлением приведен на рисунке 7. Для подключения заземлителя молниезащиты и трубопровода ($T_{и}$) использовать медный кабель сечением не менее 10 мм^2 , при длине кабеля до семи метров включительно и не менее 16 мм^2 при длине кабеля более семи метров.

2.3.3 Для подключения кабеля к трубопроводу рекомендуется использовать установку высокотемпературной пайки контактов ПКВ «Менделеевец» (для подключения кабеля ВБШнг2х10 необходимо: два электрода для высокотемпературной пайки ЭВП-Д8 с керамическими кольцами и два кабельных наконечника 10-8-5-М-УХЛЗ).

2.3.4 Для подключения кабеля от трубопровода ($T_{и}$) и заземлителя молниезащиты к силовым клеммам УЗЗ специальное оконцевание кабеля не требуется.

2.3.5 Для подключения кабеля от трубопровода ($T_{т}$) к измерительной клемме кабель опрессовать наконечником с отверстием под резьбу М6 (10-6-5-М-УХЛЗ 2 шт. для ВБШнг2х10). Место опрессовки изолировать термоусаживаемой трубкой (ТУТнг 12/6 ТУ 2247-011-79523310-2006 или аналогичной).

2.3.6 Горизонтальный заземлитель молниезащиты собрать из отдельных полос, длиной 2,0 м.

2.3.7 Подключить кабель (из комплекта поставки) в средней части горизонтального заземлителя на соединении полос.

2.3.8 Места соединений полос заземлителя изолировать лентой гидроизоляционной ТУ 5772-011-65897260-2013 или аналогичной.

2.3.9 Минимальная глубина установки горизонтального заземлителя молниезащиты 1,0 м от дневной поверхности. Рекомендуемая глубина установки – не менее глубины промерзания грунта.

2.3.10 Под установку заземлителя молниезащиты подготовить подушку из мелкого грунта без крупных твердых включений.

2.3.11 После сборки заземлитель молниезащиты засыпать мелким грунтом без крупных твердых включений и утрамбовать.

2.3.12 При использовании вертикальных заземлителей, их монтаж производить в соответствии с их эксплуатационной документацией.

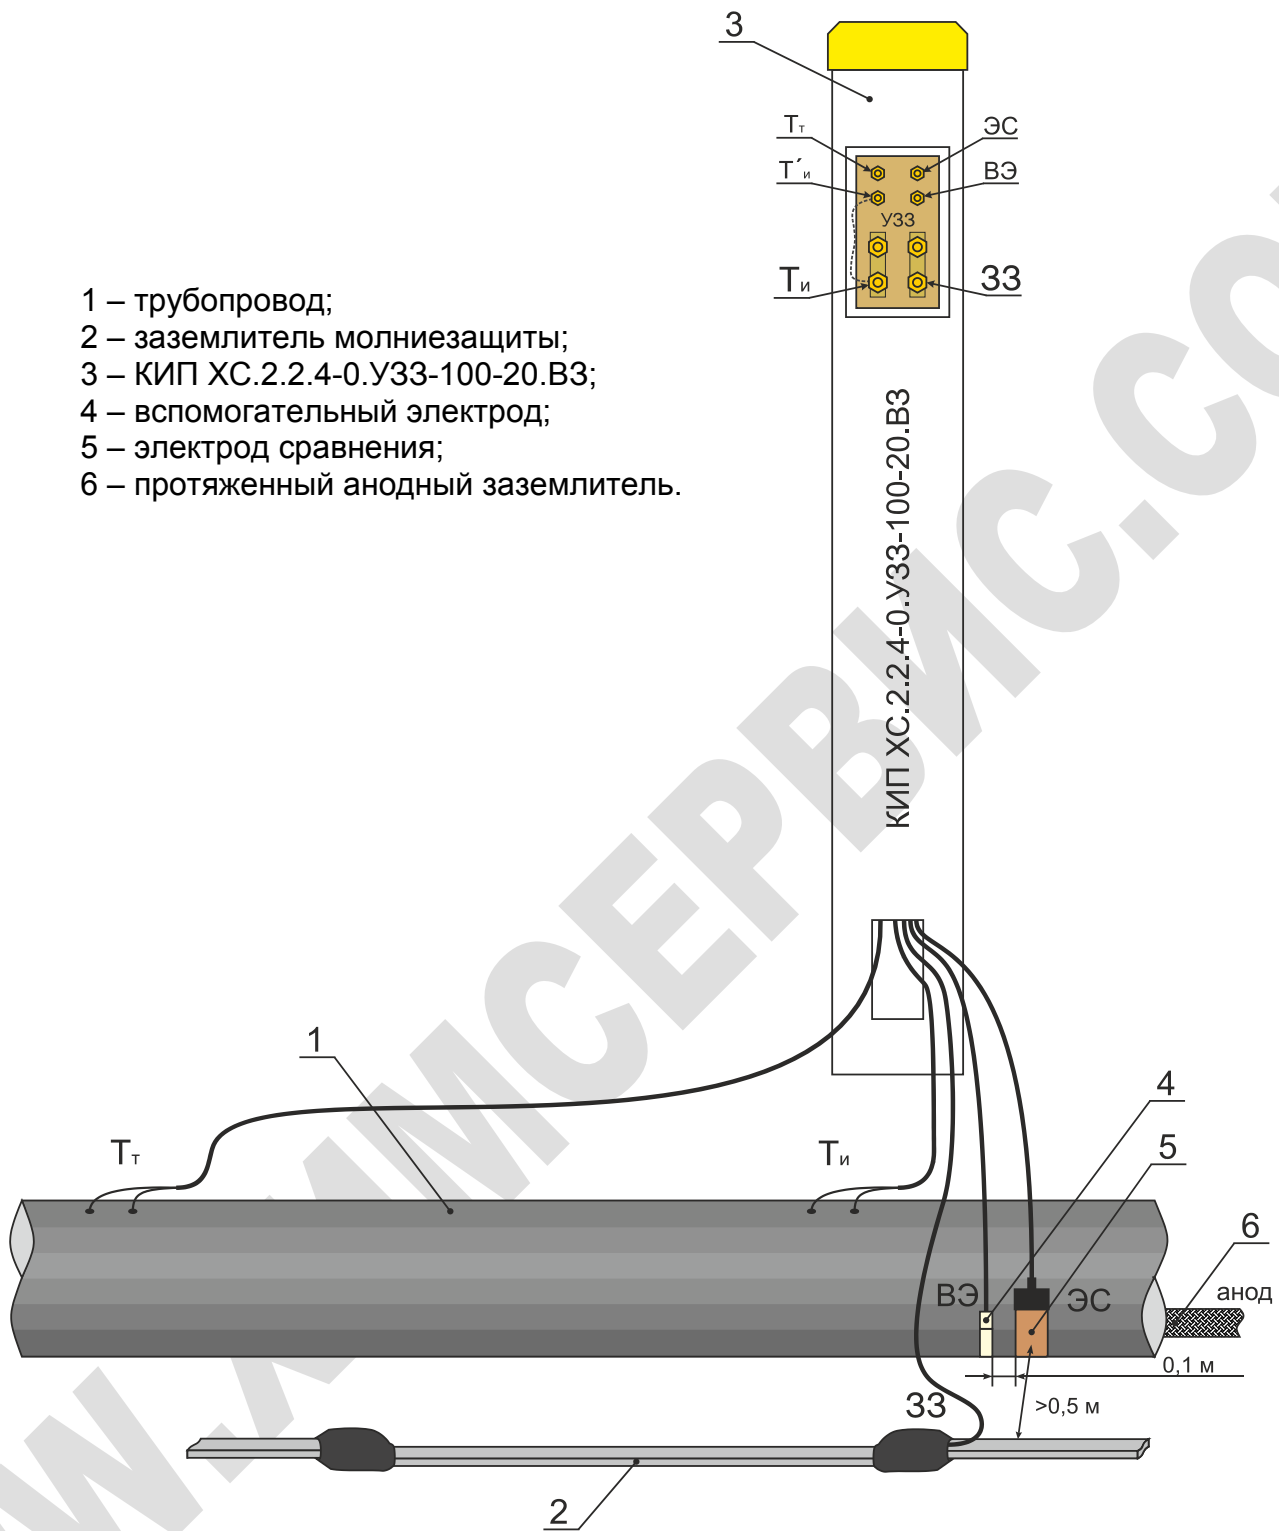


Рисунок 7 – Схема установки КИП с УЗЗ

2.3.13 Ввод кабелей в КИП производить через специальное окно 5 (см. рисунок 1), предусмотренное в нижней части стойки КИП. Для удобства протягивания кабелей в КИП внутри стойки расположено приспособление из стальной проволоки.

2.3.14 Установить трубки распорные 6 (анкерное устройство) в отверстия в нижней части стойки (см. рисунок 1), опустить КИП с УЗЗ в траншею (глубина установки стойки КИП в грунт равна 0,7 м и отмечена на стойке черной линией), засыпать грунтом и утрамбовать.

2.3.15 При установке КИП с УЗЗ в местах, где возможен пал травы, рекомендуется вокруг КИП с УЗЗ уложить агротехническое покрытие (агротекстиль, геотекстиль), препятствующее росту травы, в радиусе не менее 1,5 м.

2.3.15.1 Снять грунт вокруг стойки на глубину 5÷10 см.

2.3.15.2 Уложить агротекстиль (геотекстиль) с перекрытием листов не менее 100 мм.

2.3.15.3 Засыпать агротекстиль (геотекстиль) песчано-гравийной смесью с зернистостью гравия не более 40 мм.

2.3.15.4 Утрамбовать песчано-гравийную смесь.

2.3.16 Подключить кабели к соответствующим клеммам. Установить перемычки.

2.3.17 Произвести маркировку кабелей, с помощью маркировочных бирок и пластиковых хомутов. Для маркировки контрольных (измерительных) кабелей использовать треугольные бирки, силовых – квадратные.

2.3.18 Рекомендуемые условные обозначения для маркировки выводов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Условные обозначения для маркировки выводов

Условное обозначение	Объект электрохимической защиты
-Д(-СКЗ)	Дренажный кабель от «-» СКЗ
$T_1 \dots T_n$	Точки дренажа СКЗ на трубопроводе
$T_{и1} \dots T_{ин}$	Выводы от трубопровода для измерения потенциалов
T_T	Вывод для измерения тока в трубопроводе на участке между точками « $T_{и}$ » и « T_T »
ВЭ	Вывод от вспомогательного электрода (датчика потенциалов)
ЭС	Вывод от электрода сравнения
ОП	Вывод от устройства контроля скорости коррозии, присоединяемый к трубопроводу
УКСК (УКСК ₁ ...УКСК _n)	Кабель от устройства контроля скорости коррозии
T_O	Вывод от оболочки пересекаемого кабеля связи
T_B	Вывод от брони пересекаемого кабеля связи
К	Точка дренажа на защитном кожухе (патроне)
T^K	Вывод от кожуха (патрона) для измерения потенциалов
П (П ₁ ... П _n)	Дренажный кабель от протектора
Д _А	Дренажный кабель от «+» СКЗ
А (А ₁ ... А _n)	Дренажный кабель от анодного заземления
М	Вывод от маркерной наклейки
ЗУ	Дренажный кабель к заземляющему устройству (при опасном влиянии ВЛ)
T_d	Вывод от трубопровода для подключения к УДЗ
Д _{удз}	Дренажный кабель к УДЗ

3 Эксплуатация и техническое обслуживание

3.1 Для проведения измерений, необходимо открыть замок крышки контрольного щитка ключом, поставляемым с КИП. Открыть крышку и провести необходимые измерения, подключив измерительное оборудование к клеммам контрольного щитка.

ВНИМАНИЕ! При работе УЗЗ возможен нагрев до высоких температур элементов УЗЗ (разрядника и его крепежных элементов).

3.2 При эксплуатации КИП с УЗЗ следует руководствоваться действующими правилами и инструкциями по охране подземных коммуникаций от коррозии и эксплуатации защитных установок.

3.3 Не реже одного раза в полгода, производить осмотр КИП с УЗЗ, удалять пыль и грязь с контрольных щитков и плат УЗЗ. При каждом обслуживании проверять и, при необходимости, подтягивать контактные электрические соединения. Рекомендуется периодически смазывать резьбовые соединения замка крышки универсальной консистентной смазкой. При необходимости, заменять пришедшие в негодность детали. Комплекты запасных изделий и принадлежностей (далее – ЗИП) приведены в приложении Б.

3.4 Один раз в год, перед началом грозового сезона проверять работоспособность разрядника (рекомендуемая методика приведена в приложении В) и измерять сопротивление растеканию заземлителя молниезащиты. Сопротивление растеканию заземлителя молниезащиты должно соответствовать действующей нормативной документации¹.

3.5 При выходе из строя разрядника, заменить новым.

3.6 При увеличении сопротивления растеканию заземлителя молниезащиты более требуемых значений смонтировать новый, и подключить.

3.7 При установке КИП с УЗЗ в местах, где возможен пал травы, удалять траву вокруг КИП с УЗЗ в радиусе не менее 1,5 м.

4 Транспортирование и хранение

4.1 КИП с УЗЗ могут транспортироваться на любое расстояние любым видом транспорта в состоянии, исключающем свободное перемещение стоек в процессе транспортировки.

4.2 Условия транспортирования КИП с УЗЗ в части воздействия климатических факторов являются такими же, как для условий хранения 8 (ОЖ) по ГОСТ 15150.

4.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – лёгкие (Л) по ГОСТ 23216.

4.4 Условия хранения КИП с УЗЗ в части воздействия климатических факторов должны отвечать условиям хранения 8 (ОЖ) по ГОСТ 15150.

¹ Согласно п. 4.2.137 ПУЭ сопротивление обособленных заземлителей отдельно стоящих молниеотводов не более 80 Ом.

5 Сведения об утилизации

5.1 Специальная утилизация стоек КИП с УЗЗ не требуется. Допускается проводить утилизацию стоек КИП с УЗЗ по методикам и технологиям, принятым на предприятии-потребителе.

5.2 Силовые и измерительные клеммы подлежат переработке.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует соответствие КИП с УЗЗ требованиям ТУ 3435-027-24707490-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты отгрузки потребителю

6.3 Гарантийный срок хранения – 4 года со дня изготовления.

7 Свидетельство об упаковывании и приемке

7.1 Контрольно-измерительный пункт для применения в системах ЭХЗ «Менделеевец» со встроенным устройством защитным заземляющим

исполнение КИП ХС. _____

заводской номер № _____

изготовлен, упакован и принят в соответствии с требованиями ТУ 3435-027-24707490-2010 и признан годным к эксплуатации.

Технический контроль _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Упаковщик _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____

Дата производства _____
дата _____

8 Нормативные ссылки

8.1 Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем документе, приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень документов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке
ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76	Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
ТУ 3435-027-24707490-2010	Технические условия. Контрольно-измерительные пункты для применения в системах ЭХЗ КИП ХС «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ».
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Минэнерго России.
-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы". Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Минтруд России.
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Минтруд России.

Приложение А

(справочное)

Варианты исполнения КИП

Таблица А1 – Варианты исполнения КИП с УЗЗ и комплекты принадлежностей

Обозначение	Верхний люк		Нижний люк		Комплекты принадлежностей
	Тип платы	количество клемм, шт.	Тип платы	количество клемм, шт.	
КИП ХС.х.х.4-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	—	—	И4 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.4-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	—	—	И4 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.6-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	6-0	И6 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.8-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	8-0	И4 – 2 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.10-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	10-0	И6 – 1 шт., И4 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.12-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	12-0	И6 – 2 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.14-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	16-0	14-0	И6 – 1 шт., И4 – 2 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.16-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	16-0	16-0	И4 – 4 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.18-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	2-0	16-0	16-0	И6 – 3 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.20-0.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	16-0	16-0	И4 – 5 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.4-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	0-8	0-4	И4 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.4-6.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	0-8	0-6	И4 – 1 шт., С8 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.4-8.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	0-8	0-8	И4 – 1 шт., С6 – 1 шт., С4 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.6-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	6-4	И6 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.8-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	8-4	И4 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.10-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	10-4	И4 – 1 шт., И6 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.12-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	0-0	12-4	12-4	И6 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.14-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	2-0	12-4	12-4	И4 – 1 шт., И6 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.16-4.х.УЗЗ-50-х	УЗЗ-50	4-0	12-4	12-4	И4 – 4 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.6-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	6-0	И6 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.8-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	8-0	И4 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.10-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	10-0	И4 – 1 шт., И6 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.12-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	12-0	И6 – 2 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.14-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	16-0	14-0	И4 – 2 шт., И6 – 1 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.16-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	16-0	16-0	И4 – 4 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.18-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	2-0	16-0	16-0	И6 – 3 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.20-0.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	16-0	16-0	И4 – 5 шт., С2 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.4-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	0-8	0-4	И4 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.2.4-6.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	0-8	0-6	И4 – 1 шт., С8 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.4-8.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	0-8	0-8	И4 – 1 шт., С4 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.6-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	6-4	И6 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.8-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	8-4	И4 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.10-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	10-4	И4 – 1 шт., И6 – 1 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.12-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	0-0	12-4	12-4	И6 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.14-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	2-0	12-4	12-4	И4 – 1 шт., И6 – 2 шт., С6 – 1 шт.
КИП ХС.х.х.16-4.х.УЗЗ-100-х	УЗЗ-100	4-0	12-4	12-4	И4 – 4 шт., С6 – 1 шт.

Таблица А2 – Виды комплектаций принадлежностей измерительных клемм

Наименование	Комплект		
	бирка треугольная, шт.	хомут, шт.	перемычка измерительная, шт.
И4	4	4	1
И6	6	6	1

Таблица А3 – Виды комплектаций принадлежностей силовых клемм

Наименование	Комплект		
	бирка квадратная, шт.	хомут, шт.	перемычка силовая, шт.
С2	2	2	—(нет)
С4	4	4	3
С6	6	6	5
С8	8	8	7

Приложение Б

(справочное)

**Расчет длины горизонтального заземлителя
молниезащиты**

Б.1 Для расчета сопротивления растекания горизонтального заземлителя используют формулу

$$R = \frac{\rho}{\pi \cdot 0.96 \cdot l} \cdot \ln \left(\frac{0.96 \cdot l}{\sqrt{\frac{h}{10 \cdot \pi}}} \right) \quad (1)$$

где R – сопротивление растеканию горизонтального заземлителя, Ом;
 ρ – максимальное сезонное удельное сопротивление грунта в месте установки Ом*м;
 π – математическая константа;
 l – длина горизонтального заземлителя, кратно 2 м;
 h – глубина установки горизонтального заземлителя.

Б.2 Длину горизонтального заземлителя рассчитывают по итерационному алгоритму, используя формулу (1).

Б.3 Ниже приведен пример функции на VBA Excel для расчета длины горизонтального заземлителя.

```
Sub Calc_length()
  Dim l As Integer
  Dim h, Rz, R, ro As Double
  h = Range("A1").Value
  ro = Range("A2").Value
  Rz = Range("A3").Value
  Range("A4").Clear
  Range("A5").Clear
  Range("B5").Clear
  Range("A6").Clear
  Range("B6").Clear
  For l = 4 To 200 Step 2
    R = ro / 3.14 / 0.96 / l * Log(0.96 * l / Sqr(h / 10 / 3.14))
    If R < Rz Then
      Range("A4").Value = "успешно"
      Range("A5").Value = "R="
      Range("B5").Value = R
      Range("A6").Value = "l="
      Range("B6").Value = l
    Exit For
  End If
Next l
End Sub
```

Глубину установки в метрах вводят в ячейку "A1". Удельное сопротивление грунта в Омах на метр вводят в ячейку "A2". Требуемое сопротивление растеканию в омах вводят в ячейку "A3". Результаты выводятся в ячейках «B5» и «B6».

Б.4 Для увеличения срока службы заземлителя сопротивление растеканию рекомендуется выбирать в два раза меньше максимального.

Приложение В
(справочное)
Комплекты ЗИП

Таблица В1 – Комплект запасных частей и принадлежностей для КИП ХС ЗИП1

Наименование	Ед. изм.	Количество
1. Маркер	шт.	2
2. Ключ люка	шт.	2
3. Маркировочные бирки треугольные	шт.	100
4. Маркировочные бирки квадратные	шт.	100
5. Пластиковые хомуты	шт.	200
6. Перемычка измерительная	шт.	50
7. Перемычка силовая	шт.	50
8. Клемма измерительная	шт.	20
9. Клемма силовая	шт.	20
10. Наклейка “знак W08”	шт.	10
11. Этикетка “Силовые и измерительные клеммы”	шт.	10
Упаковочный лист	шт.	1

Таблица В2 – Комплект запасных частей и принадлежностей для КИП ХС ЗИП2.Х

Наименование	Ед. изм.	Количество
1. Комплект запасных частей и принадлежностей для КИП ХС ЗИП1	комплект	2
2. Плата (12-4) (без клемм)	шт.	2
3. Плата (0-8) (без клемм)	шт.	2
4. Крышка люка	шт.	5
5. Решетка вентиляционная	шт.	5
6. Колпак треугольный	шт.	4
7. Колпак квадратный	шт.	4
8. Флакон с краской (20 мл)	шт.	2
9. Валик (губка) для краски	шт.	2
10. Трафареты цифр	шт.	4
11. Агротекстиль (9 м ²)	шт.	4
12. Ключ рожковый 13x17	шт.	1
13. Ключ рожковый 10x12	шт.	1
Упаковочный лист	шт.	1

Таблица В3 – Варианты исполнения ЗИП2

Обозначение	Цвет люка и решетки	Колпаки
ЗИП2.1	белый	треугольный синий – 1 шт., треугольный зелёный – 1 шт., треугольный желтый – 1 шт., треугольный красный – 1 шт., квадратный синий – 1 шт., квадратный зелёный – 1 шт., квадратный желтый – 1 шт., квадратный красный – 1 шт.
ЗИП2.2	желтый	треугольный красный – 4 шт., квадратный красный – 4 шт.
ЗИП2.3	красный	треугольный красный – 4 шт., квадратный красный – 4 шт.

Примечание – возможно изменение варианта исполнения по требованию заказчика

Приложение Г

(справочное)

Проверка работоспособности разделительного разрядника УЗЗ

Г.1 Проверку работоспособности разделительного разрядника УЗЗ осуществляют путем измерения сопротивления разрядника на напряжении равном (или близком) номинальному выдерживаемому напряжению разрядника и измерения напряжения пробоя разрядника. Измерения проводят мегаомметром Е6-32 или аналогичным.

Г.2 Проверку проводят соблюдая требования эксплуатационной документации на используемый измерительный прибор.

Г.3 Перед измерениями снимают перемычки 1 и 5 (рисунок 4 и 5).

Г.4 На мегаомметре устанавливают испытательное напряжение 250 В.

Г.5 Проводят измерение сопротивления, не менее 1 минуты.

Г.6 Значение сопротивления должно быть не менее 100 МОм.

Г.7 На мегаомметре устанавливают режим измерения напряжения пробоя разрядников, и проводят измерение.

Г.8 Напряжение пробоя должно быть в пределах от 320 В до 1500 В.

Г.9 Результаты проверки считают положительными, если сопротивление разрядника и напряжение пробоя соответствуют установленным требованиям.

WWW.XHIMSЕРВИС.COM



ХИМСЕРВИС

Закрытое акционерное общество

«Производственная компания «Химсервис» имени А.А.Зорина»

301651, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9

Тел.: +7 (48762) 2-14-77, e-mail: adm@ch-s.ru

Отдел продаж: Тел.: +7 (48762) 3-44-87, e-mail: op@ch-s.ru

www.химсервис.com
